

アクティブ試験で観察された事象の整理 (1/3)

「-」は、「評価対象外」を意味する。
炉底□mm温度の△は“10°C以内の超過”を意味する。

バッチNo.	判断基準※	運転目標				参考				その他		観察事象の詳細	観察事象	
		目標値 主=底抵抗 白金族堆積 指標	ガラス温度	気相温度	仮焼層の形成	炉底□mm温度	流速50kg/h 到達	流下時間	炉底加熱時間	低粘性流体	偏流			
			□以上 >□←	(バッチ平均) : □℃	(バッチ平均) : □℃	○: 適正 ×: 不十分	□℃以下 (10°C以上の超過)	≤□分	≤□時間	≤□時間	-			
A001	廃液供給	○	○	×	×	○	○	○	○	有	無	ガラス温度の計画目標値(□℃)に対して、バッチ平均温度が、A001:□℃、A002:□℃、A003:□℃、A004:□℃、A005:□℃、A006:□℃と低めに推移した。	(A) ガラス温度低	
A002	廃液供給	○	○	×	○	×	○	○	○	有	無	無		(I) 低粘性流体の発生
A003	廃液供給	○	○	×	○	×	○	○	○	有	無	無		(C) 気相温度低
A004	廃液供給	○	○	×	×	○	○	○	○	有	無	・A001-006バッチにおいて流下の初期段階で低粘性流体が発生し、結合装置内圧力高警報が発報した。		
A005	廃液供給	○	○	×	○	×	○	○	○	有	無	無		
A006	廃液供給	○	○	×	○	×	○	○	○	有	無	・気相温度が低いバッチがあった。		
A007	廃液供給	○	○	○	×	○ (過大)	○	○	○	有	無	・仮焼層形成を目的としてA006にて間接加熱装置電力量を大きく下げたため気相温度が低下し、仮焼層温度計の温度が約□℃から□℃まで急低下するとともに、ガラス温度が約□℃から□℃まで上昇した。仮焼層温度計の温度が□℃台まで低下するとともにガラス温度が上昇したため、仮焼層が過大(=処理能力不足)と判断し原料供給を停止した。その結果、気相温度および仮焼層温度計の温度が上昇するとともにガラス温度が低下したことから仮焼層が溶融したものと推定される。	(B) ガラス温度の変動	
A008	廃液供給	○	○	○	×	○	○	○	○	有	無	・低粘性流体が発生した。 ・気相温度が低かった。	(I) 低粘性流体の発生 (C) 気相温度低	
A009	廃液供給	○	○	×	×	×	○	○	○	有	無	・ガラス温度は低い状態から徐々に増加傾向となったが目標値には到達しておらず、気相温度も低かった。 ・低粘性流体が発生した。	(A) ガラス温度低 (C) 気相温度低 (II) 低粘性流体の発生	
A010	廃液供給	○	○	○	×	○	○	超過	○	有	無	・ガラス温度が徐々に上昇し、A011ではガラス温度の安定した運転を行なうことができた。	(II) 低粘性流体の発生	
A011	廃液供給	○	○	○	○	○	○	○	○	有	無	・A010バッチは気相温度が低かった。 ・低粘性流体が発生した。	(C) 気相温度低	
A012	廃液供給	○	○	×	○	×	○	超過	○	有	無	・A012、A013、A016、A017バッチはバッチ平均ガラス温度が目標温度よりも低かった。 ・A014、A015バッチはガラス温度は目標温度範囲内であったものの、気相温度が目標温度範囲よりも低く推移した。		
A013	廃液供給	○	○	×	○	×	○	超過	○	有	無	・A017バッチはガラス温度、気相温度ともに目標温度より低かった。	(A) ガラス温度低 (C) 気相温度低	
A014	廃液供給	○	○	○	×	×	○	超過	○	○	有	無	・これまで□分以内であった流下開始から流下速度50kg/h到達までの時間が、□分を超えた。(参考: A001からA009までの平均到達時間は□分)	(H) 偏流発生
A015	廃液供給	○	○	○	×	○	○	超過	○	○	無	無	・(A016)流下開始後、偏流が発生したため緊急流下停止(流下開始から31分後)し、直後に原料供給も停止した。その後も炉底加熱を継続したため、結果的に炉底部が高温の状態のまま約7時間保持することとなった。	(I) 低粘性流体の発生 (B) ガラス温度の変動
A016	廃液供給	×	○	×	○	○	○	超過	○	○	有	有	・A016、A017バッチは偏流の発生の影響から原料供給の停止を実施したことによりガラス温度が上昇したため、主電極電力を低下させた。その後、主電極電力低下の影響によりガラス温度が低下した。	
A017	廃液供給	○	○	×	×	○	○	超過	○	○	有	無	・A016バッチにおいて偏流が発生した。 ・A015バッチ以外で低粘性流体が発生した。	
A018	廃液供給	×	×	×	×	×	○	超過	○	○	有	無	・ガラス温度、気相温度ともに目標温度の範囲よりも低かった。 ・主間電流(主電極と底部電極の間に印加した電流)200A到達時の主間抵抗値が□Ω以下、かつ白金族元素堆積指標が□以下となり、予め定めた炉底かくはんへの移行基準に達した。 ・流下速度上昇の鈍化が見られた。 ・低粘性流体が発生した。	(A) ガラス温度低 (C) 気相温度低 (D) 主間抵抗値の低下 (F) 流下速度上昇の鈍化 (II) 低粘性流体の発生

※ 白金族元素の沈降・堆積を評価するための判断基準

出典:「再処理施設 高レベル廃液ガラス固化設備の安定運転条件検討結果報告」(平成20年6月11日)

アクティブ試験で観察された事象の整理 (2/3)

「-」は、"評価対象外" を意味する。
 炉底□mm 温度の「△」は "10°C以内の超過" を意味する。

バッチNo.	判断基準※		運転目標			参考			その他		観察事象の詳細	観察事象	
	目標値		白金族堆積指標	ガラス温度	気相温度	仮焼層の形成	炉底□mm温度	流速50kg/h到達	流下時間	炉底加熱時間	低粘性流体		
	主-底抵抗	□Ω以上	>□Ω	(バッチ平均)	(バッチ平均)	○:適正 ×:不十分	□℃以下 (10°C以内の超過)	≤□分	≤□時間	≤□時間	-	-	
A019 直棒 かくはん	○	○	廃液非供給	廃液非供給	-	○	-	-	超過	有	無	・炉底搅拌装置の設定に27時間を要したため、長期保持を行った。 ・廃液供給を停止し、かくはん操作を行った結果、主底間抵抗値は、かくはん前の□Ω(A018)から、かくはん後の□Ω(A021)まで回復した。 ・A019、A020バッチで低粘性流体が発生した。	(E) 炉底部加熱時間の長期化 (I) 低粘性流体の発生
A020 曲棒 かくはん	○	○	廃液非供給	廃液非供給	-	○	-	-	超過	有	無	・A019を除き、主電極-底部電極間抵抗も目標値を下回った。 ・ガラス温度、気相温度とも安定した状態を維持したものの目標温度範囲よりも低く、仮焼層の形成は不十分であると判断した。	(D) 主底間抵抗値の低下 (F) 流下速度上昇の鈍化 (G) 流下時間の長期化 (E) 炉底部加熱時間の長期化 (I) 低粘性流体の発生
A021 廃液供給	○	○	×	×	×	○	超過	○	超過	有	無	・A021を除き、主電極-底部電極間抵抗も目標値を下回った。 ・ガラス温度、気相温度とも安定した状態を維持したものの目標温度範囲よりも低く、仮焼層の形成は不十分であると判断した。	(D) 主底間抵抗値の低下 (F) 流下速度上昇の鈍化 (G) 流下時間の長期化 (E) 炉底部加熱時間の長期化 (I) 低粘性流体の発生
A022 廃液供給	×	○	×	×	×	○	超過	超過	超過	有	無	・かくはん操作により、流下速度50kg/h到達時間は、かくはん前の□時間□分(A018)から□分(A021)まで短縮したが、依然鈍化が見られた。	(D) 主底間抵抗値の低下 (F) 流下速度上昇の鈍化 (G) 流下時間の長期化 (E) 炉底部加熱時間の長期化 (I) 低粘性流体の発生
A023 廃液供給	×	○	×	×	×	○	超過	○	超過	有	無	・流下時間についても長時間をするバッチがあった。 ・炉底加熱時間については、かくはん前の□時間□分(A018)から□時間□分(A021)となり、□時間を越え長期化した。	(D) 主底間抵抗値の低下 (F) 流下速度上昇の鈍化 (G) 流下時間の長期化 (E) 炉底部加熱時間の長期化 (I) 低粘性流体の発生
A024 廃液供給	×	○	×	×	×	○	超過	○	超過	有	無	・A021～A024バッチで低粘性流体が発生した。	(D) 主底間抵抗値の低下 (F) 流下速度上昇の鈍化 (G) 流下時間の長期化 (E) 炉底部加熱時間の長期化 (I) 低粘性流体の発生
A025 廃液供給	×	×	×	×	×	△	超過	○	超過	有	無	・溶接機の故障により、シャットダウン(A025～A028)(シャットダウン:ガラス融解炉内の白金族元素を抜き出すことを目的とした模擬ガラスを投入して溶融ガラス3/4分の流下を行う操作)を行った。その後復旧するまでの間(8日間)、炉内に溶融ガラスを保持したままホットトップ保持運転(仮焼層の溶かしこみをおこなった状態でガラス温度を□～□℃程度で保持)を行った。	(D) 主底間抵抗値の低下 (G) 流下時間の長期化 (I) 低粘性流体の発生
A026 シャットダウン	×	○	廃液非供給	廃液非供給	-	○	超過	超過	超過	有	無	・主電極底部電極間抵抗(A025)、白金族堆積指標(A026)が目標を下回った。	(D) 主底間抵抗値の低下 (G) 流下時間の長期化 (I) 低粘性流体の発生
A027 シャットダウン	-	-	廃液非供給	廃液非供給	-	-	超過	○	超過	有	有	・流下速度上昇の鈍化は継続した。 ・流下時間、炉底加熱時間の長期化も見られた。	(F) 流下速度上昇の鈍化 (H) 偏流、糸状ガラスの発生
A028 シャットダウン	-	-	廃液非供給	廃液非供給	-	-	超過	○	○	無	無	・A025バッチ～A027バッチで低粘性流体が発生した。 ・A027で偏流が発生した。	(F) 流下速度上昇の鈍化 (H) 偏流、糸状ガラスの発生
A029 洗浄運転	○	○	廃液非供給	廃液非供給	-	○	超過	超過	超過	無	無	・主底間抵抗値及び白金族堆積指標が回復しているにもかかわらず、昇温性及び流下性が大幅に悪化した。具体的には、A021～A028まで□～□時間程度だった炉底加熱時間が□時間を超えて、流速50kg/h到達時間が目標とする□分に対し□時間□分以上となつた。	(E) 炉底加熱時間の長期化 (F) 流下速度上昇の鈍化 (G) 流下時間の長期化
A030 洗浄運転	○	○	廃液非供給	廃液非供給	-	○	超過	超過	超過	無	無	・流下時間も大幅に長期化し、□時間を越えた(A029、A030)	(E) 炉底加熱時間の長期化 (F) 流下速度上昇の鈍化 (G) 流下時間の長期化
A031 洗浄運転	○	○	廃液非供給	廃液非供給	-	△	超過	超過	超過	無	無	・昇温性、流下性の悪化が継続した。	(D) 主底間抵抗値の低下 (F) 流下速度上昇の鈍化 (G) 流下時間の長期化
A032 曲棒 かくはん	○	○	廃液非供給	廃液非供給	-	○	超過	-	超過	無	無	・補助電極A/B-底部電極間抵抗測定の結果、補助電極B側に白金族元素が堆積していることが推定されたため、除去を目的として炉底かくはんを実施した。	(D) 主底間抵抗値の低下 (F) 流下速度上昇の鈍化 (G) 流下時間の長期化 (E) 炉底加熱時間の長期化
A033 直棒 かくはん	○	○	廃液非供給	廃液非供給	-	○	超過	-	超過	無	無	・	(D) 主底間抵抗値の低下 (F) 流下速度上昇の鈍化 (G) 流下時間の長期化
A034 洗浄 かくはん	○	○	廃液非供給	廃液非供給	-	○	超過	超過	超過	無	無	・	(E) 炉底加熱時間の長期化

※ 白金族元素の沈降・堆積を評価するための判断基準

出典：「再処理施設 高レベル廃液ガラス固化設備の安定運転条件検討結果報告」(平成20年6月11日)

アクティブ試験で観察された事象の整理 (3/3)

「-」は、「評価対象外」を意味する。
炉底□mm 温度の△は“10°C以内の超過”を意味する。

バッチNo.		判断基準※		運転目標			参考			その他		観察事象の詳細	観察事象	
		目標値 主-底抵抗	白金族堆積 指標	ガラス温度	気相温度	仮焼層の形成	炉底□mm 温度	流速50kg/h 到達	流下時間	炉底加熱時間	低粘性流体	偏流		
		□Ω以上	>□(-)	(バッチ平均)	(バッチ平均)	○:適正 ×:不十分	□℃以下 (10°C以内の超過)	≤□分	≤□時間	≤□時間	-	-		
A035	廃液供給	○	○	×	×	×	○	超過	超過	超過	無	無	・アクティブ試験の廃液は仮焼層が形成しにくいことから、過去に低機関低燃焼度廃液の運転で実施した、間接加熱装置を使用しない、主電極のみによる電力投入を行った。 この結果、主電極電力□～□kW(バッチ平均値)の投入電力で、A037以降平均ガラス温度は□℃を越え、目標温度の範囲で安定した。	(C) 気相温度低 (I) 低粘性流体の発生 (H) 偏流、糸状ガラスの発生 (F) 流下速度上昇の鈍化 (G) 流下時間の長期化 (D) 主底間抵抗値の低下
A036	廃液供給	×	○	×	×	×	△	超過	超過	超過	有	無	・気相温度は目標温度よりも低い値であった。	
A037	廃液供給	×	×	○	×	○	△	超過	超過	超過	有	無	・A035を除いて低粘性流体が発生した。	
A038	廃液供給	○	×	○	×	○	△	超過	超過	超過	有	無	・A039,A040で流下時に偏流が発生した。	
A039	廃液供給	○	×	○	×	○	△	超過	超過	超過	有	有	・流下速度鈍化、流下時間長期化は依然継続した。 ・炉底部□mmバッチ平均温度がわずかに高かったが、大きく影響する逸脱ではない。	
A040	廃液供給	○	×	○	×	○	△	超過	超過	超過	有	有	・主電極-底部電極間抵抗、白金族堆積指標が目標を下回るバッチがあった。	
A041	廃液供給	○	×	○	×	○	○	(到達せず)	超過	超過	有	有	・流下開始後から、流下速度□kg/h以下の状態が□時間以上維持した。その結果、糸状ガラスが発生し、ガラス固化体容器にガラスの盛り上がりが確認されたため、緊急流下停止を行った。(流下重量□kg) ・炉底加熱時間が□時間であった。 ・低粘性流体が発生した。	(F) 流下速度上昇の鈍化 (G) 流下時間の長期化 (H) 糸状ガラス及び盛り上がり発生 (E) 炉底加熱時間の長期化 (I) 低粘性流体の発生
A042	シャットダウン	○	○	廃液非供給	廃液非供給	-	○	-	-	超過	有	無	・流下性低下の回復を期待して、直棒によるかくはんを行いつつシャットダウン運転に移行した。A042の流下開始後の直棒の流下ノズルへの挿入により、前バッチ(A041)では流下速度が□kg/h以下であったのに対し□kg/h程度まで回復した。	(F) 流下速度上昇の鈍化 (G) 流下時間の長期化 (D) 主底間抵抗値の低下 (E) 炉底加熱時間長期化 (I) 低粘性流体の発生
A043	シャットダウン	○	○	廃液非供給	廃液非供給	-	○	-	-	超過	有	無	・主底間電流(主電極と底部電極の間に印加した電流)200A到達時の主底間抵抗値が□Ω以下、かつ白金族元素堆積指標が□以下	
A044	シャットダウン	×	×	廃液非供給	廃液非供給	-	-	-	-	超過	無	無	・炉底部昇温時間長期化、流下速度上昇の鈍化、流下時間長期化が見られた。	
A045	シャットダウン	×	×	廃液非供給	廃液非供給	-	-	超過	超過	超過	無	無	・A042、A043バッチで低粘性流体が発生した。	
A046	洗浄運転	○	○	廃液非供給	廃液非供給	-	○	超過	超過	超過	無	無	・A045バッチでは、主底加熱時間+流下時間が□時間□分であったが、A046、A047では□時間を越えた。 流下初期の流速立ち上がりが非常に悪く、流下□時間□分を要した。	(F) 流下速度上昇の鈍化 (G) 流下時間の長期化
A047	曲棒 かくはん	×	○	廃液非供給	廃液非供給	-	○	超過	-	超過	有	無	・(A046)流下停止操作中にガラスカッター覗き窓部まで、流下ガラスが上昇していることを確認したため、流下停止後ガラス固化体容器を観察したところ、ガラスが容器から盛り上がっており、蓋の設置が困難であった。 ・A047バッチで低粘性流体が発生した。	(E) 炉底加熱時間長期化 (H) ガラス盛り上がり発生 (I) 低粘性流体の発生
A048-059	ドレンアウト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・洗浄運転やかくはんでは回復不可能と判断しドレンアウトを実施した。	-
A060	洗浄 ドレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・炉底部に堆積したガラスを低減させるため洗浄ドレンアウトを実施した。	-

※ 白金族元素の沈降・堆積を評価するための判断基準

出典：「再処理施設 高レベル廃液ガラス固化設備の安定運転条件検討結果報告」(平成20年6月11日)

低粘性流体が発生した際の流下状態は、
通常の流下とは異なり広がりがある。




通常の流下状態
(鉛直な流れ)




低粘性流体発生時
(広がりをもった流れ)

低粘性流体の発生状況

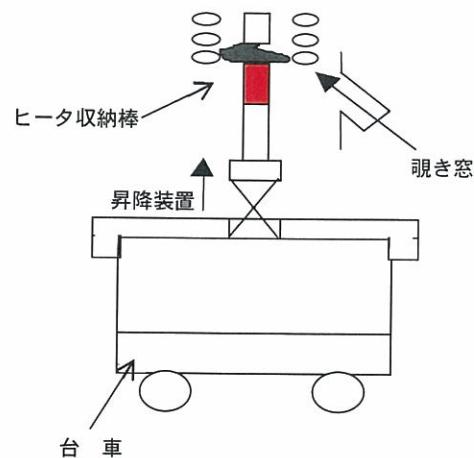


ヒータによる除去 概要図

ヒータによるガラス等の付着物の除去
のための実規模モデル（流下ノズル）
試験装置

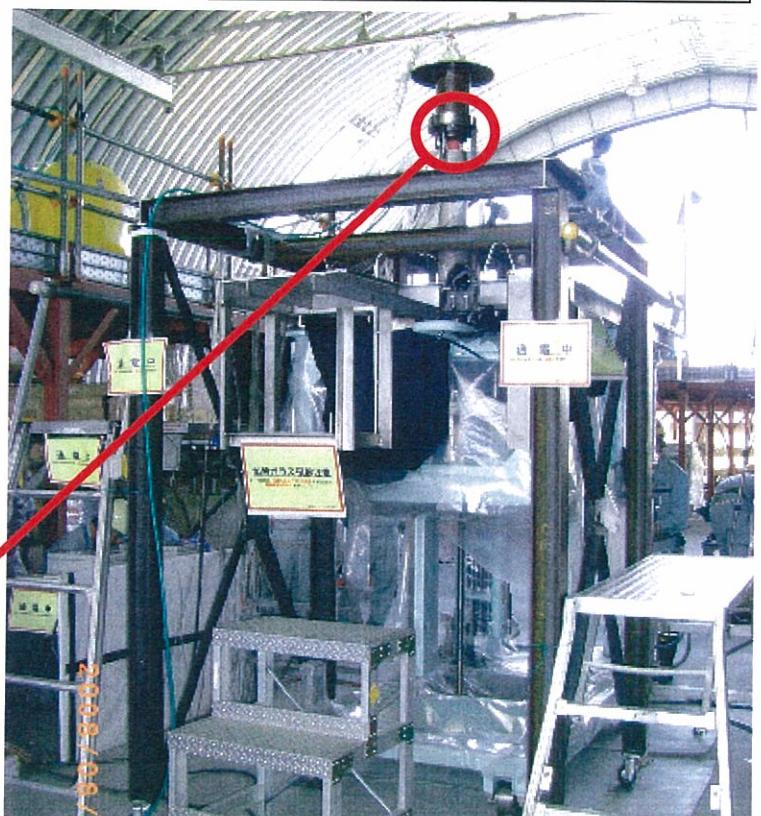

ヒータモックアップ試験の様子

流下ノズル下端周辺のガラス等の付着物の除去結果

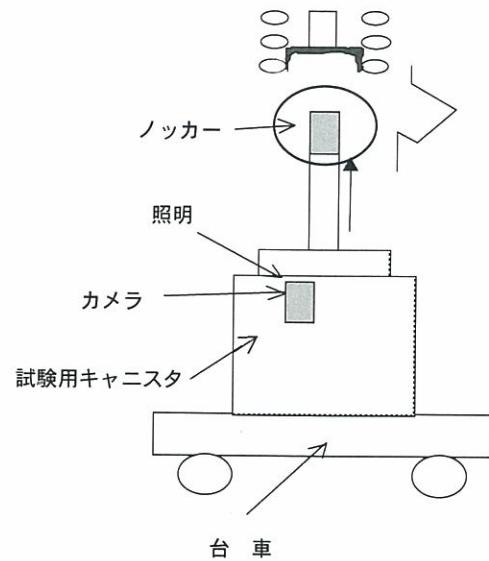

ノッカーによる清掃 概要図




ノッカーモックアップ試験の様子




ノッカー先端治具

流下ノズル下端周辺のガラス等の付着物の除去結果

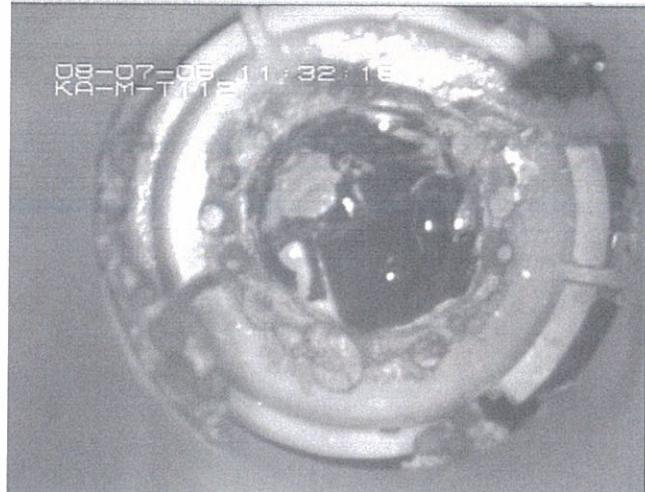

ヒータによる除去

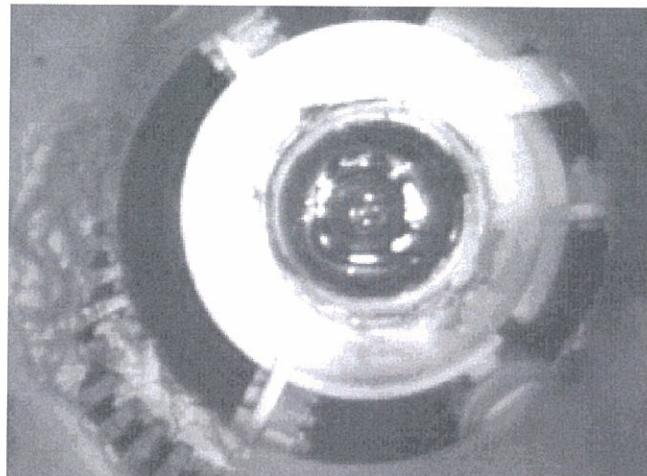


ノッカーによる清掃




流下ノズル下端周辺のガラス等の付着物の除去結果


結合装置内等におけるガラス等の付着状況

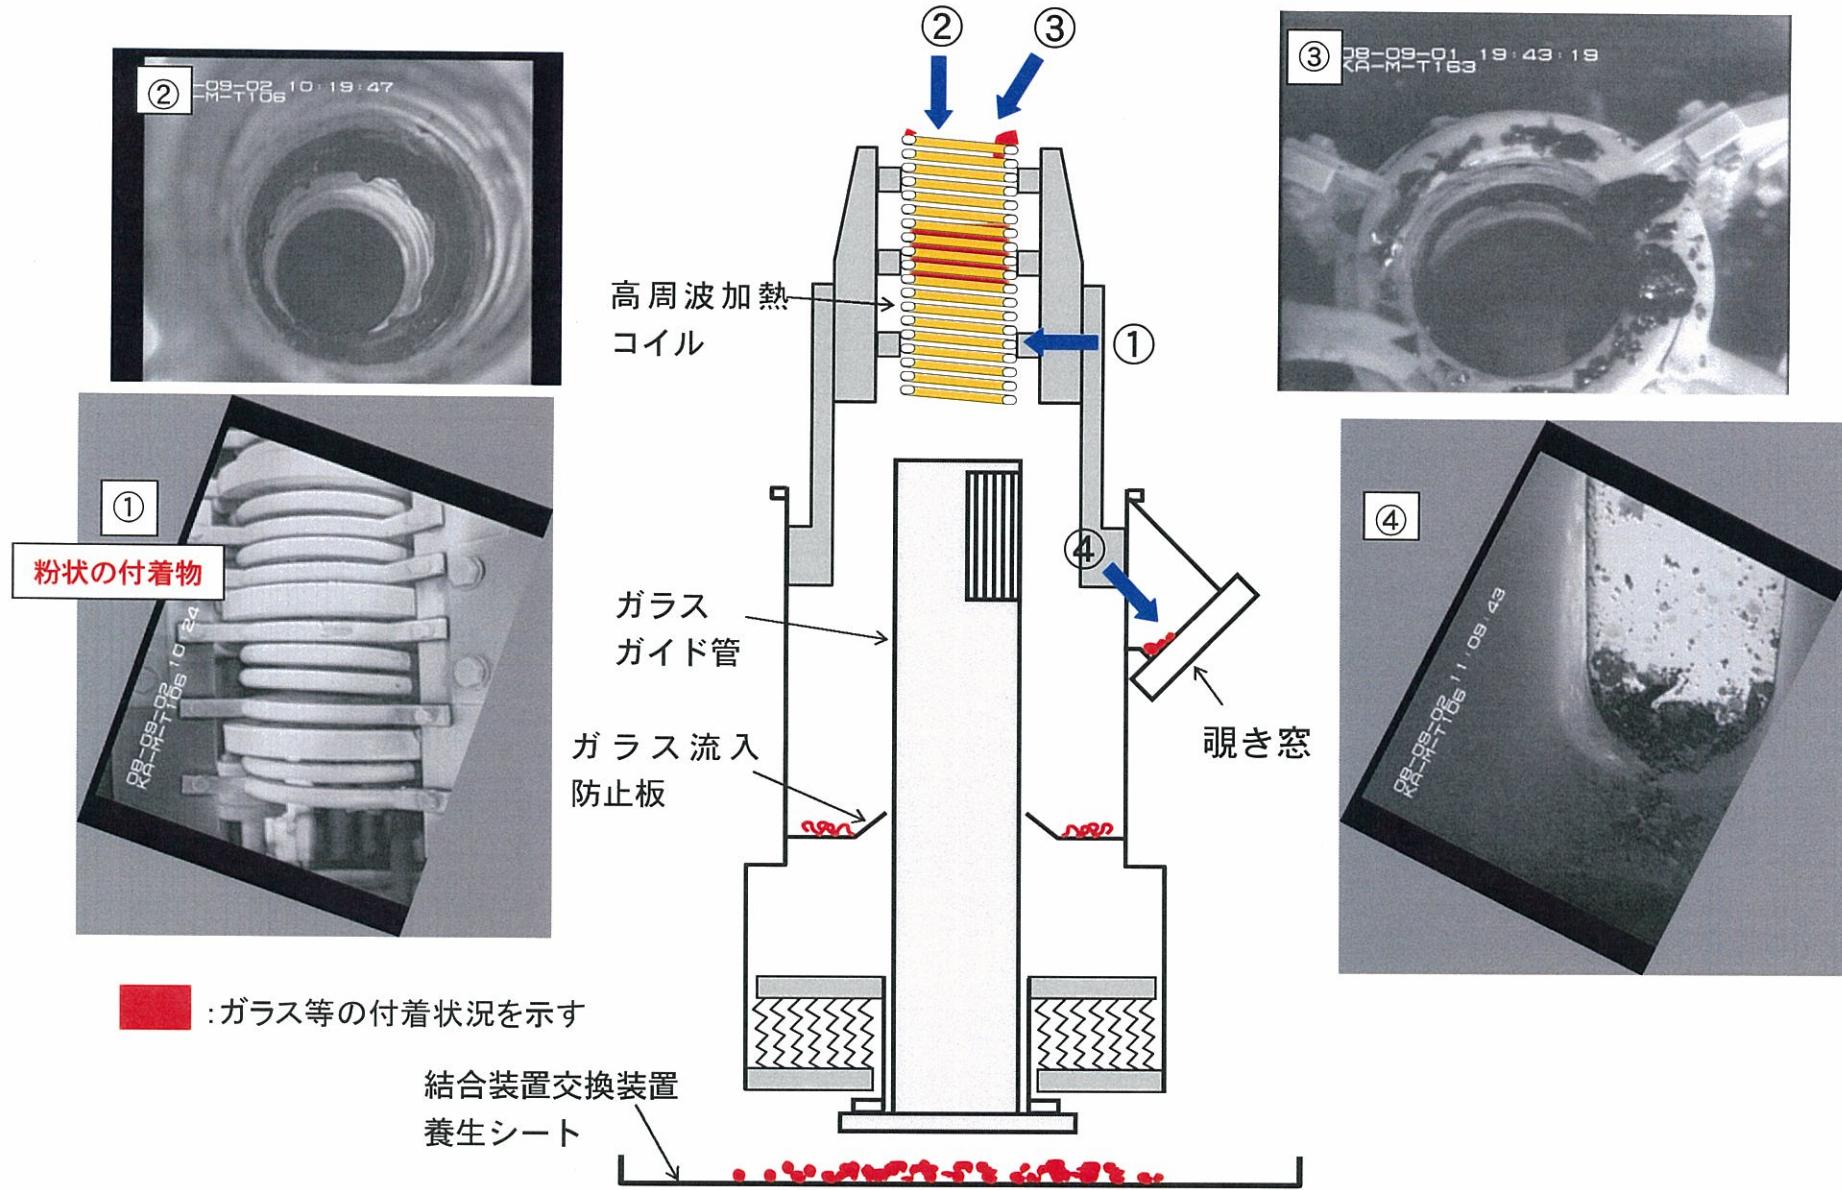

結合装置内等におけるガラス等の付着状況

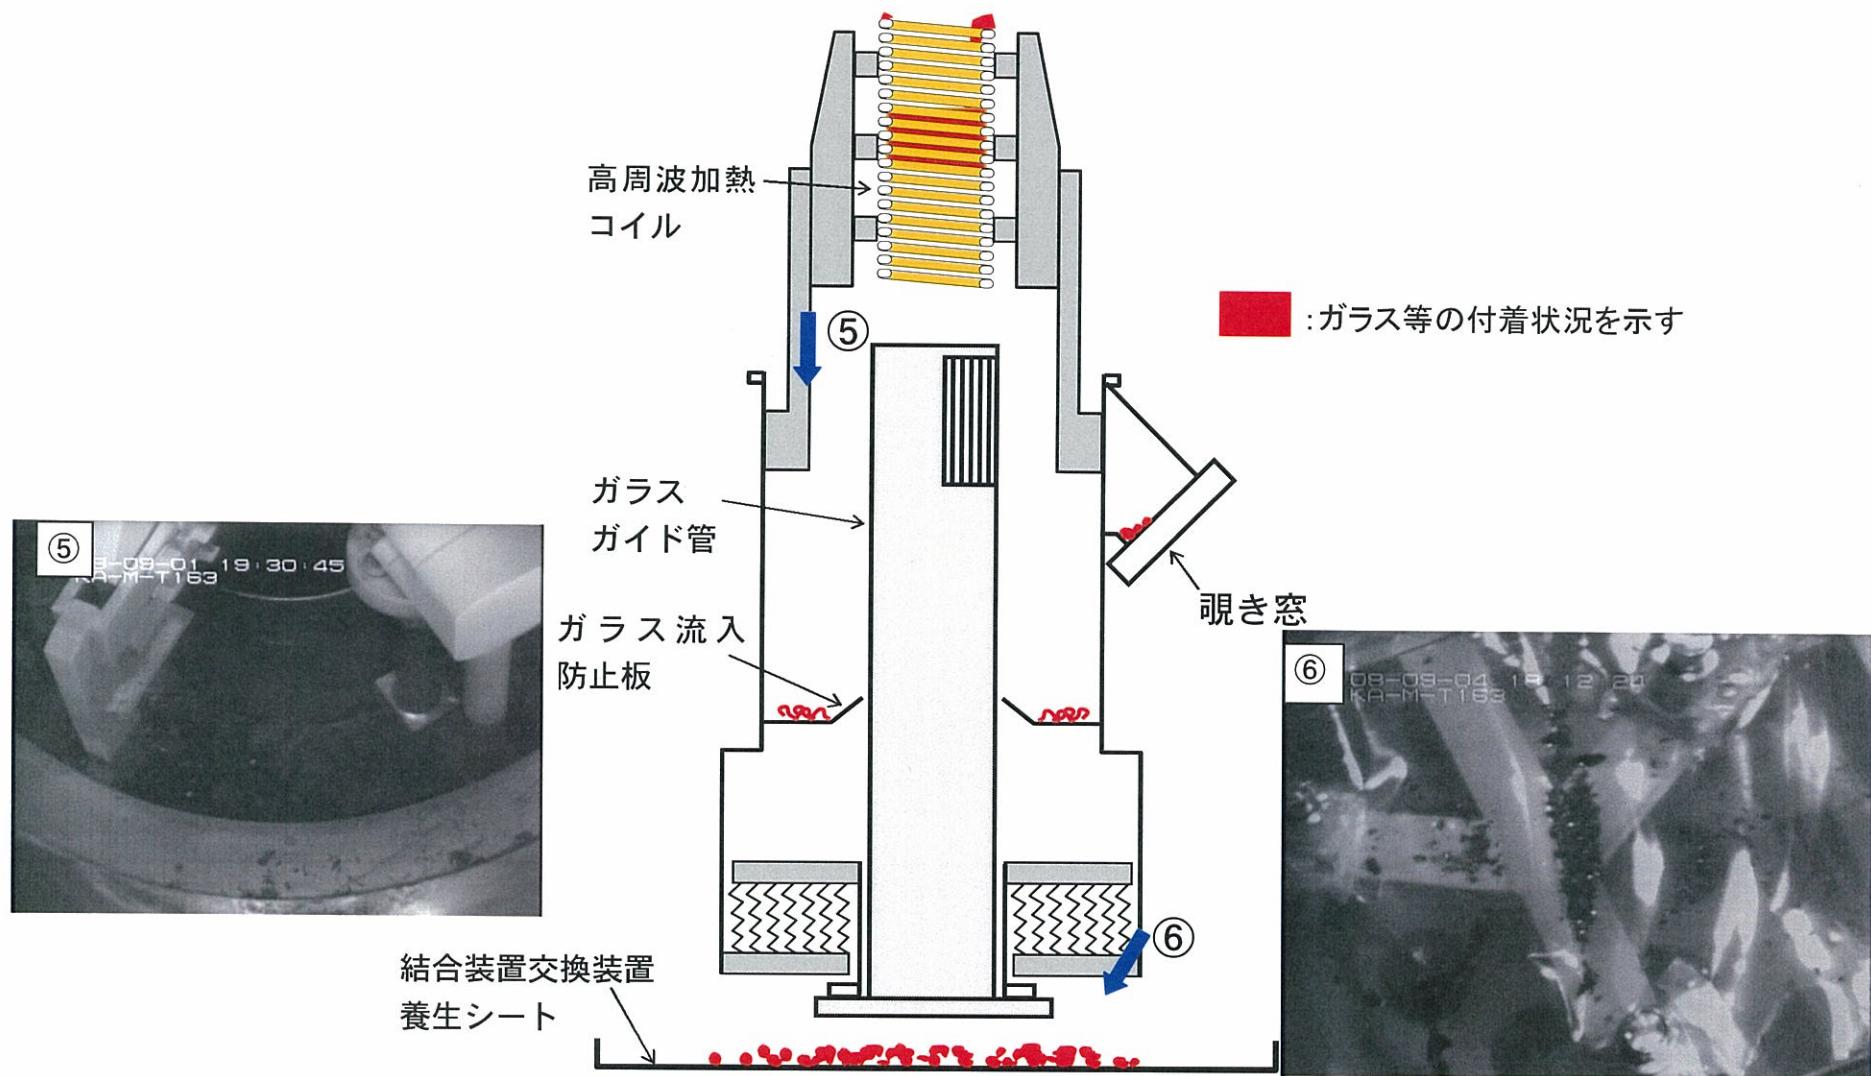

結合装置内等におけるガラス等の付着状況

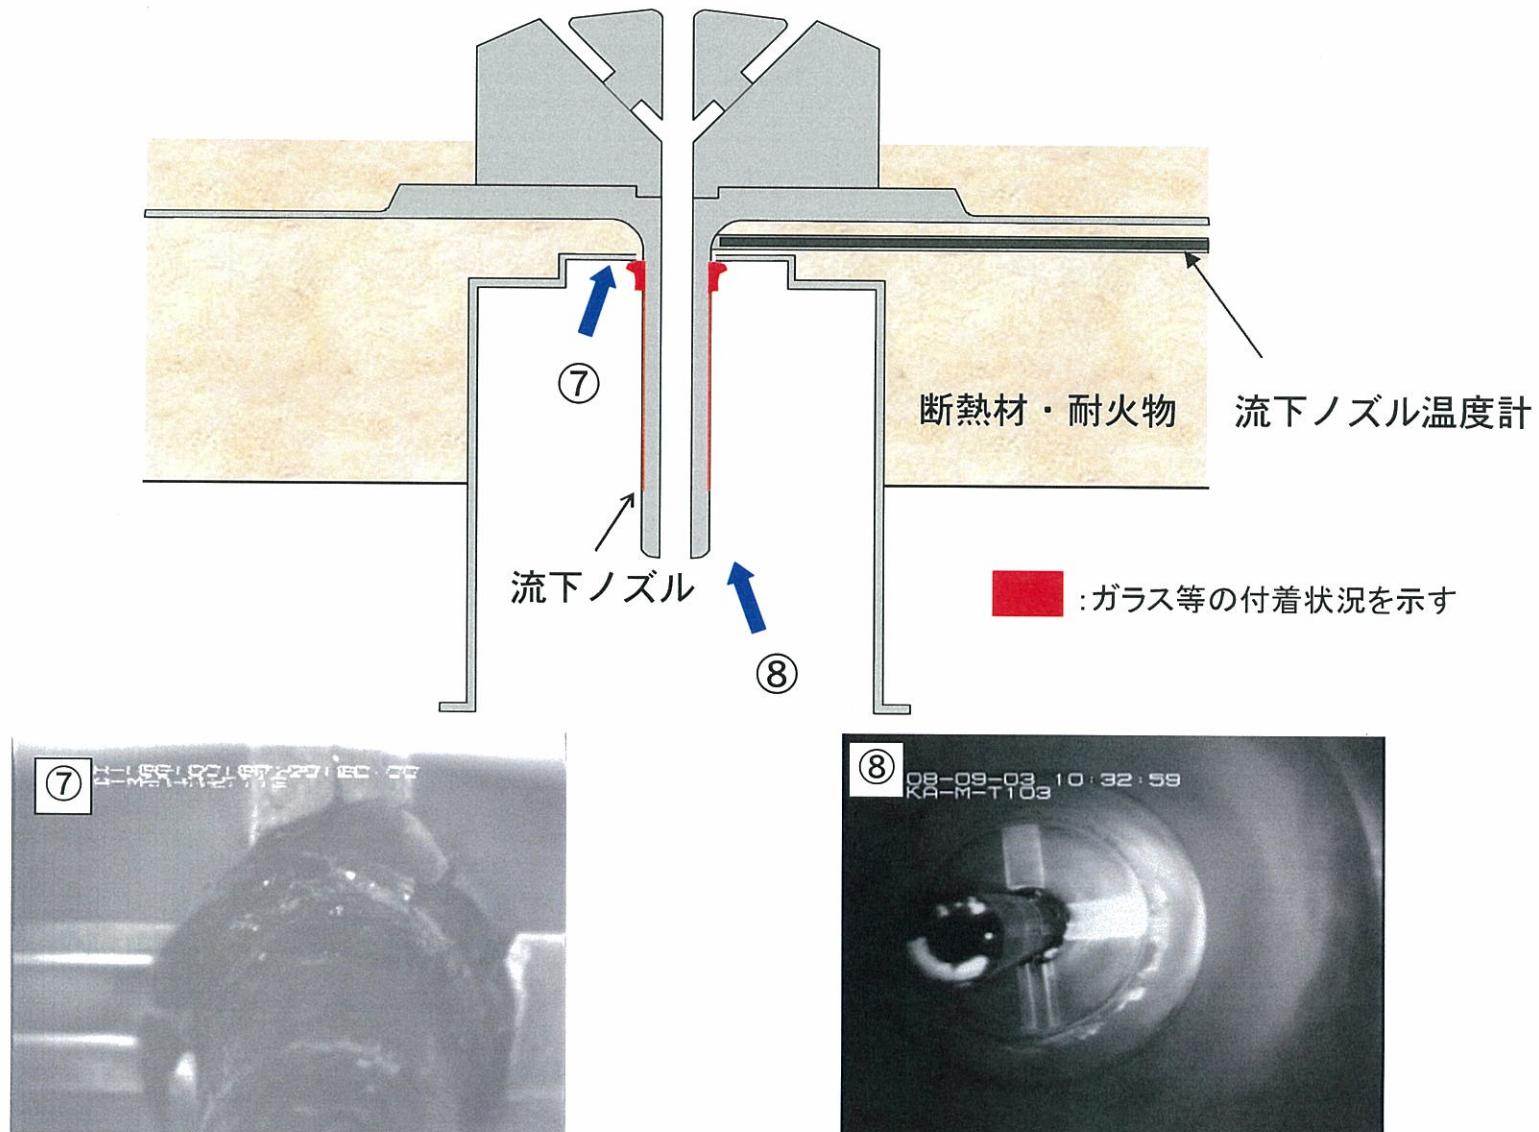

ヒータによるガラスの除去後及び結合装置取り外し後の観察結果から推定したガラスの付着状況

