
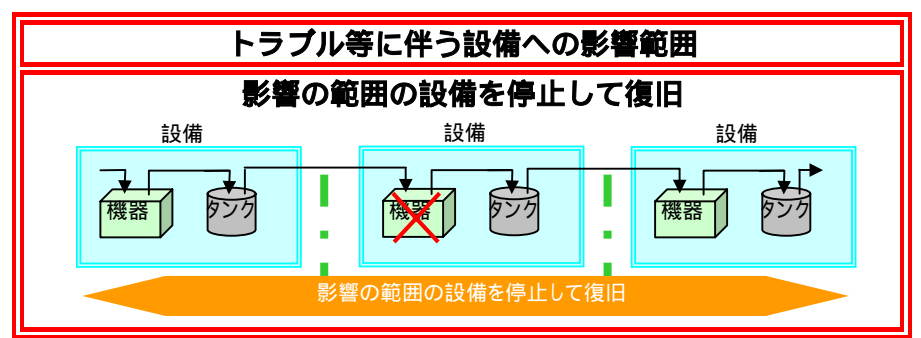
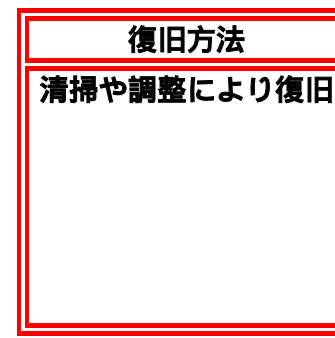
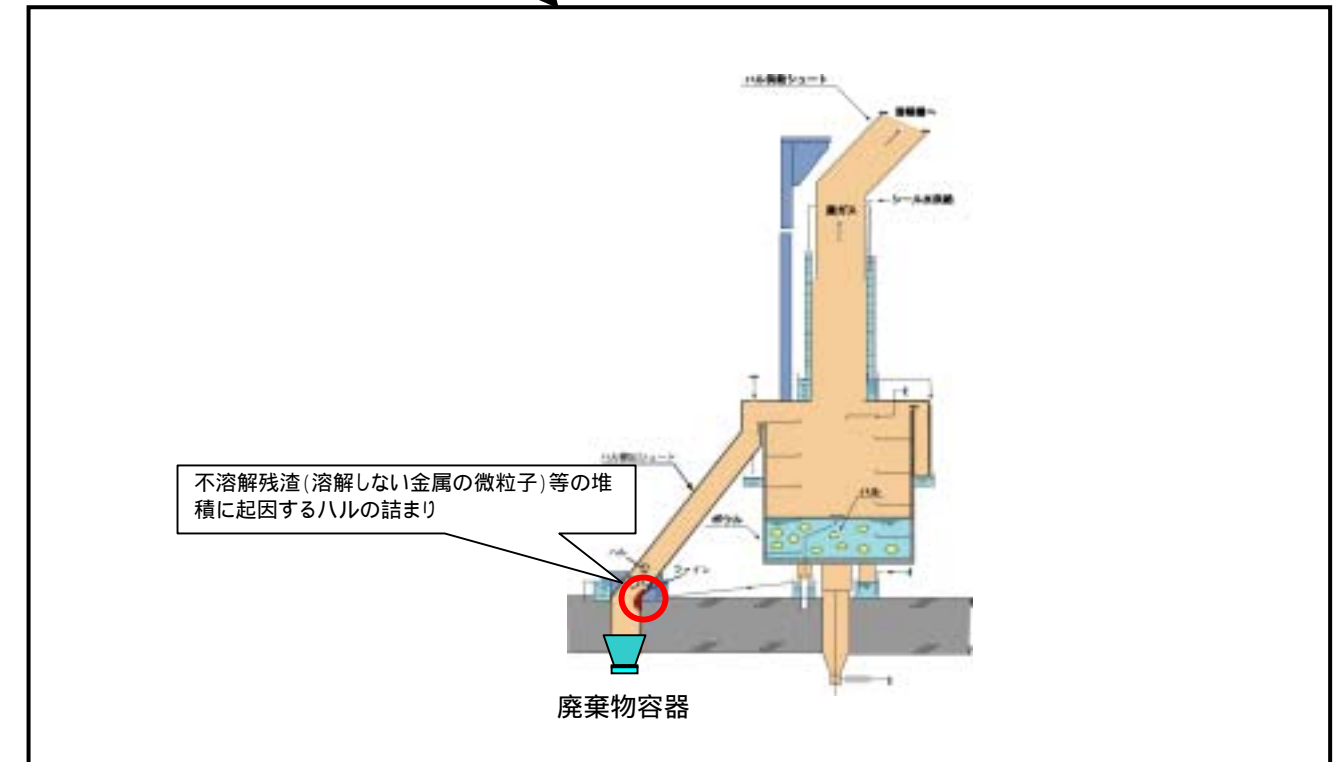


# 再処理工場が発生が予想されるトラブル等とその対応

(No.1-04)

件名	ハル洗浄槽からのハル排出シュート管における詰まり															
事象の概要	<p>(1) 発生場所: 機器 前処理建屋: ハル洗浄槽</p> <p>(2) 設備の概要 燃料せん断片を溶解槽で溶解した際に、硝酸に溶解されずに残る金属片(ハル)を、硝酸で洗浄する装置。洗浄されたハルはハル排出シュートから滑り落ちて収納容器に収納される。</p> <p>(3) 発生の状況 ハル洗浄槽の運転中</p> <p>(4) 概要 ハル洗浄槽からのハル排出シュート管内でのハルの詰まり。</p> <p>(5) 原因 運転を継続することで発生する詰まり(予め対応手順を定めている)</p>															
事象による影響	<p>(1) 工場外への影響 <b>工場外への影響は生じない。</b> 放射性物質を除去するフィルタ等を有する前処理建屋のせん断処理、溶解槽廃ガス処理設備及び換気設備が稼働しているハル洗浄槽に接続されたハル排出シュート内での事象及びそれに伴う復旧作業であり、放射性物質の放出等の環境への影響は生じない。なお、本事象は放射性物質の漏えいを伴うものではない。</p> <p>(2) 安全性への影響 <b>安全上の問題は生じない。</b> ドラムへの充てん状況の監視により詰まりを発見し、ハル洗浄槽の運転を停止するため、ハル排出に一時的に影響を受けるが、これ以上の事象の進展はなく、安全上の問題は生じない。</p> <p>(3) 作業員への影響 <b>作業員への影響は生じない。</b> 堆積物の除去等の復旧作業は、セル外からの遠隔作業であり、作業員への影響は生じない。</p> <p>(4) 他工程への影響 <b>上流、下流の工程の運転に影響が生じる。</b> ハルの回収により、一時的にせん断機・溶解槽等の運転に影響が生じる。さらに、下流の分離建屋以降の工程は、その中間にある一時的な貯留槽(計量後中間貯槽)の残液量で運転継続の可否を判断する。</p>															
対応の概要	<p>(1) ハル排出シュートの詰まりがハル等の堆積によるものであることを確認する。</p> <p>(2) 治具を用いた遠隔作業により、堆積物の除去を行う。</p> <p>(3) 定められた操作手順に従って、運転を再開する。</p>															
公表区分*1	毎月集約して月1回公表(ホームページへ掲載)															
情報区分*1	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">トラブル情報</th> <th colspan="2">運転情報</th> </tr> <tr> <td>A情報</td> <td>B情報</td> <td>C情報</td> <td>ごく軽度な機器故障</td> <td>清掃・調整等で復旧可能な機器停止等</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>不適合等</td> </tr> </table>	トラブル情報			運転情報		A情報	B情報	C情報	ごく軽度な機器故障	清掃・調整等で復旧可能な機器停止等					不適合等
トラブル情報			運転情報													
A情報	B情報	C情報	ごく軽度な機器故障	清掃・調整等で復旧可能な機器停止等												
				不適合等												

## 事象概要

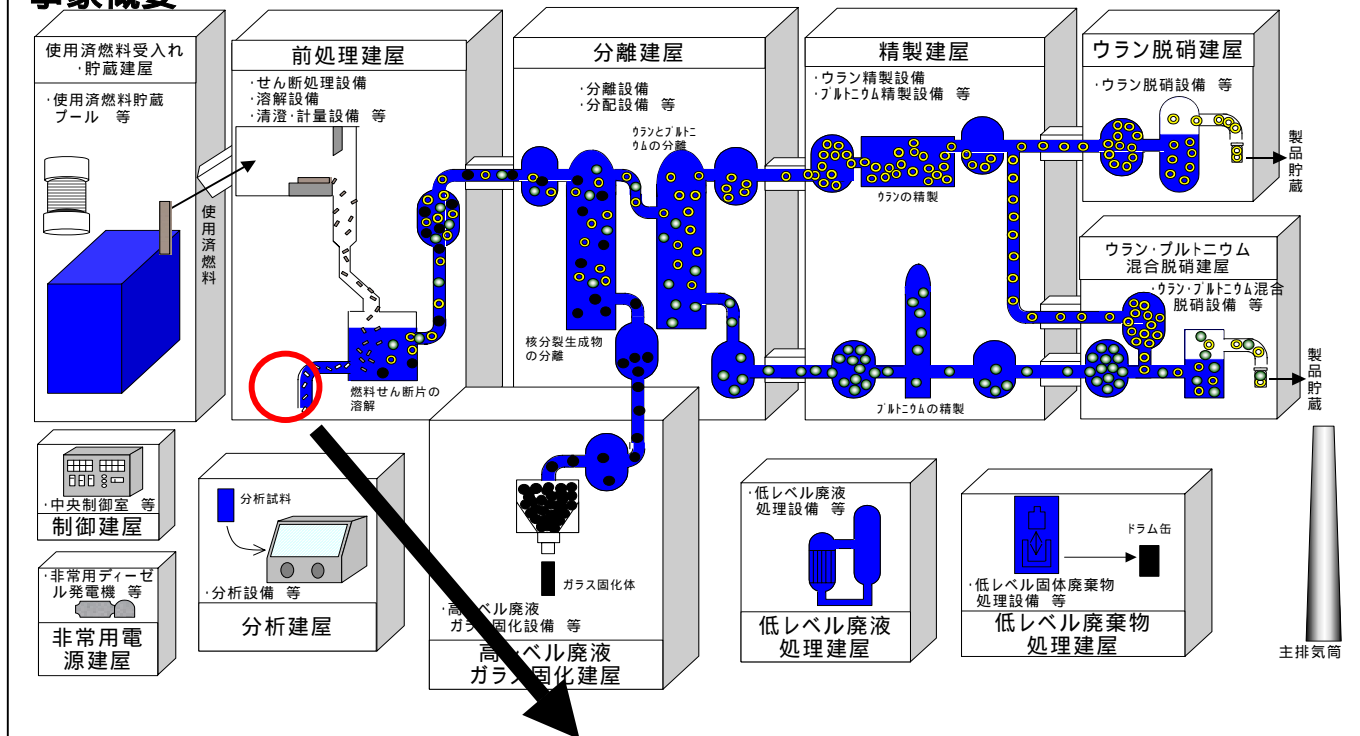

\*1 'A情報':安全協定報告事象等、または、それに準ずる事象、'B情報':事象の進展または状況の変化によっては、安全協定報告対象になるおそれのある事象等、'C情報':A、B情報に該当しない軽度な不具合、汚染等、特に連絡を要する事象